



Lieferwerk:


FBF - Werk Kloten

Prüfstelle: **Consultest AG**

Walzasphalt - Deklaration 2023 AC 8 L

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1237
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	6.4	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1/10 mm]	40			
- Penetration: max. [1/10 mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	51 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	49 M-%			
Mineralkategorie	C 50/10	C 50/10		
Splitt aus Ausbaumasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%	20			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145°C			
- Raumdichte kg/m ³	~ 2363			
- Rohdichte kg/m ³	~ 2446			
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	3.4	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	81	≤ 89		
- Stabilität S kN	10.1	≥ 5.0		
- Fliesen F, mm	2.4	2...5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	92.0	≥ 70		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 100			
	8.0 [M-%] 99	-8/+5		
	5.6 [M-%] 85			
	4.0 [M-%] 72	± 7		
	2.0 [M-%] 51	± 6		
	1.0 [M-%] 34	± 4		
	0.5 [M-%] 26			
	0.25 [M-%] 19			
	0.125 [M-%] 13			
	0.063 [M-%] 9.0	± 2		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-18-36	ja
gültig bis:	Dezember 2023	
Konformitätserklärung		ja

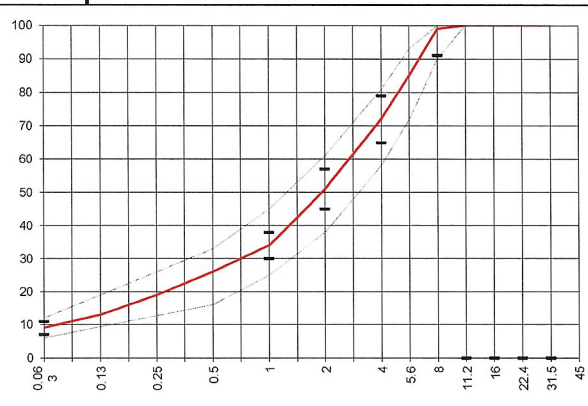

Datum: 18.01.2023

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBF
Frischbeton- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 18.01.2023

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
Deisrütistrasse 11
CH-8472 Oringen

Datum:

Stempel / Unterschrift
Unternehmer